

SNÍMAČE TEPLoty DO 400 °C S KRYTÍM IP 68



POPIS A POUŽITÍ

Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty do 400 °C. Snímače teploty, v kombinaci se středovým držákem nebo jímkou, je možné použít pro měření teploty v různých aplikacích průmyslového prostředí. Varianta snímače s navařeným šroubením je vhodná pro přímé měření média v potrubí. **Snímače vyhovují stupni ochrany IP 68** dle ČSN EN 60529. Standardní teplotní rozsah použití je -50 až 400 °C. Snímače je možné použít pro všechny řídicí systémy, které jsou kompatibilní s typy čidel nebo výstupními signály uvedenými v tabulce technických parametrů.

Snímače jsou určeny pro provoz v neagresivním prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- nerezová jímka JPTS 41
- kovový držák K 120
- šroubení s kleštinou nebo se zářeznými kroužky – v případě nastavení různé délky ponoru stonku snímače teploty

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

Výrobce vydává **EU Prohlášení o shodě**.

Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.



MAXIMÁLNÍ RYCHLOST PROUDĚNÍ MĚŘENÉHO MÉDIA – VZDUCH A VODNÍ PÁRA / VODA [m.s⁻¹]

Délka stonku L1	> 60 až 100 mm	> 100 až 160 mm	> 160 až 220 mm	> 220 až 400 mm
Hodnoty pro typy se šroubením	15 / 1,5	8,0 / 1,0	2,5 / 0,6	0,6 / 0,3

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Typ snímače s hladkým stonkem	PTS 441	PTS 443	PTS 445
Typ snímače s navařeným šroubením	PTS 461	PTS 463	PTS 465
Typ čidla	Pt 100	Pt 500	Pt 1000
Měřicí rozsah tř. B	-50 až 400 °C		
Měřicí rozsah tř. A	-50 až 250 °C		
Max. ss měřicí proud	3 mA	1,5 mA	1 mA

Typ snímače s hladkým stonkem	PTS 451	Poznámka
Typ snímače s navařeným šroubením	PTS 471	
Typ čidla	Pt 1000/3850	teplota v okolí hlavice -30 až 70 °C
Výstupní signál	4 až 20 mA	
Standardní měřicí rozsahy	-50 až 50 °C	
	0 až 100 °C	
	0 až 150 °C	
	0 až 200 °C	
Napájecí napětí (U _{NAP})	0 až 400 °C	doporučená hodnota 24 V DC
	11 až 30 V DC	
Zatěžovací odpor R _Z	150 Ω pro U _{NAP} = 12 V 700 Ω pro U _{NAP} = 24 V	
Výstupní signál při přerušení čidla	> 25 mA	
Výstupní signál při zkratu čidla	< 3,5 mA	


SNÍMAČE TEPLoty DO 400 °C S KRYTÍM IP 68

OSTATNÍ PARAMETRY

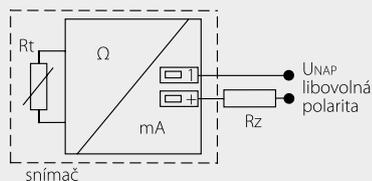
Třída přesnosti	tř. B dle ČSN EN 60751, $\Delta t = \pm (0,3 + 0,005 t)$ ve °C
Chyba měření (PTS 451, PTS 471)	< 0,6 % z rozsahu, minimálně 0,5 °C
Zapojení snímačů	dle schéma zapojení
Standardní délka stonku L1	50, 100, 160, 220, 280, 400 mm
Jmenovitý tlak stonku snímače	PN 63 (se šroubením)
Doba odezvy	$\tau_{0,5} < 9$ s (v proudící vodě 0,4 m.s ⁻¹)
Doporučený průřez vodičů	0,35 až 1,5 mm ²
Typy závitů u PTS 461, PTS 463, PTS 465, PTS 471	G 1/2"; M 20 x 1,5; M 27 x 2
Izolační odpor	> 200 MΩ při 500 V DC, 25° ± 3 °C; vlhkost < 85 %
Stupeň krytí	IP 68 (1 bar) dle ČSN EN 60529
Materiál stonku	nerozová ocel DIN 1.4301
Materiál hlavice	slitina hliníku, LIMATHERM NAA
Pracovní podmínky	teplota okolí: -30 až 100 °C; -30 až 70 °C s převodníkem
	relativní vlhkost: max. 100 % (při teplotě okolí 25 °C)
Hmotnost	cca 0,25 kg

■ SCHÉMA ZAPOJENÍ

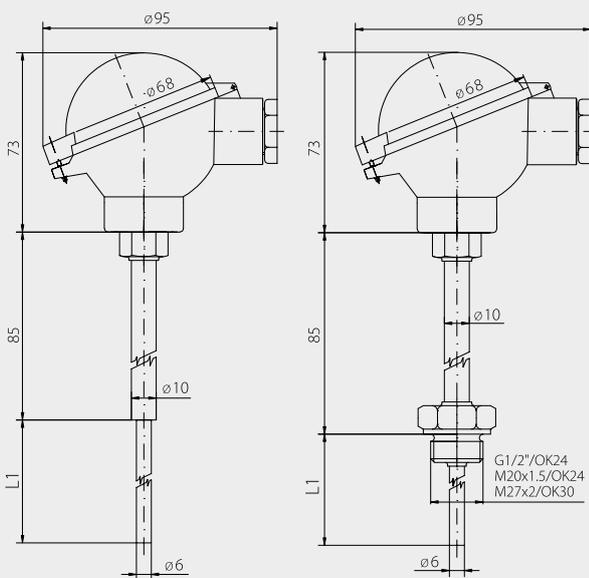
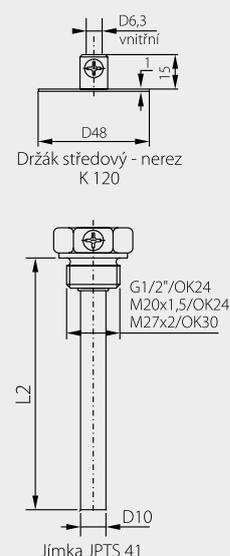
S odporovým výstupem



S převodníkem na 4 až 20 mA


■ ROZMĚROVÝ NÁČRT

 PTS 441, PTS 443,
PTS 445, PTS 451

 PTS 461, PTS 463,
PTS 465, PTS 471

 Příslušenství
(pouze u snímačů PTS 441,
PTS 443, PTS 445, PTS 451)

■ MONTÁŽ SNÍMAČE A JEHO OBSLUHA

Před připojením přívodního kabelu je nutné snímač umístit do místa, ve kterém se bude měřit teplota a odšroubovat víčko kovové hlavice. Přes uvolněnou průchodku se do svorek připojí přívodní kabel podle schématu zapojení. Doporučený průřez vodičů je 0,35 až 1,5 mm² a vnější průměr kabelu kruhového průřezu 4 až 8 mm. V případě, že přívodní kabel je veden v blízkosti vodičů s vysokým napětím, nebo takových, které napájí zařízení vytvářející rušivé elektromagnetické pole (např. indukční zařízení), je nutné použít stíněný kabel. Pro zajištění stupně krytí IP 68 je nutné po připojení přívodního kabelu dotáhnout průchodku a přišroubovat víčko.

V případě použití nerezové jímký nebo držáku je nutné nejdříve umístit tato příslušenství do místa, ve kterém se bude měřit teplota, následně zasunout snímač do držáku popř. až na dno jímký a upevnit šroubkem. (Platí pouze u snímačů PTS 441, PTS 443, PTS 445, PTS 451). Otvary pro montáž nerezového držáku se vrtají podle přiložené šablony, na které jsou vyznačeny i průměry otvorů. (Platí pouze u snímačů PTS 441, PTS 443, PTS 445, PTS 451).

Po montáži a připojení na navazující elektrické měřicí zařízení je snímač připraven k provozu. Snímač nevyžaduje speciální obsluhu a údržbu. Pracovní poloha je libovolná, průchodka by však neměla směřovat nahoru.

■ MODIFIKACE A ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY

U STANDARDNĚ VYRÁBĚNÝCH SNÍMAČŮ JE MOŽNÉ UPRAVIT TYTO PARAMETRY:

- možnost zapouzdření dvou čidel teploty
- třída přesnosti A pro rozsah -50 až 200 °C
- možnost tří nebo čtyřvodičového zapojení
- variabilní provedení stonku v oblasti – délky L1, materiálu, průměru
- typ závitů jímký